

Kirje

29.1.2025

VN/10332/2024
VN/10332/2024-STM-4

Safety Gate Rapex ilmoitukset Syys-Joulukuu 2024

A11/00107/24

Lihamyhly, Mateka EPG 32T. Tuote ei täytä konedirektiivin eikä eurooppalaisen standardin EN 12331 vaatimuksia. Suojatoimintoa on helppo ohittaa ja se mahdollistaa helpon pääsyn kairaun. Tämä aiheuttaa merkittävän loukkaantumisriskin, erityisesti sormien puristumis- ja irtoamisriskin. Linkki ilmoitukseen: [Safety Gate: the EU rapid alert system for dangerous non-food products](#)

A12/02772/24

Hitsaajan käsine, Guide 259. Vaaleanharmaasta mokkanahkasta valmistetut käsineet, joissa pitkät hihansuut. Tuote ei ole REACH-asetuksen mukainen. Tuotteen nahka sisältää kromi VI:tä (mittausarvo: 20,5 mg/kg). Kromi (VI) on herkistävä, voi laukaista allergisia reaktioita ja voi aiheuttaa syöpää. Linkki ilmoitukseen: [Safety Gate: the EU rapid alert system for dangerous non-food products](#)

A12/02822/24

Hiukkasilta suojaava suodattava puolinaamari, QMH+. Maskin kokonaissuodatuskapasiteetti on riittämätön (mitatut keskiarvot: 92 %). Tästä syystä tuote ei täytä terveys- ja turvallisuusvaatimuksia. Näin ollen, vaikka se yhdistettäisiin muihin suositeltuihin toimenpiteisiin, se ei välttämättä suojaa kunnolla. Tuote ei ole henkilökohtaisten suojavaarusteiden (PPE) asetuksen eikä eurooppalaisen standardin EN 149 mukainen. Linkki ilmoitukseen: [Safety Gate: the EU rapid alert system for dangerous non-food products](#)

A12/02909/24

Hiukkasilta suojaava suodattava puolinaamari, Hygisun HS0501A. Maskin kokonaissuodatuskapasiteetti on riittämätön (mitatut keskiarvot: 94 %). Tästä syystä tuote ei täytä terveys- ja turvallisuusvaatimuksia. Näin ollen, vaikka se yhdistettäisiin muihin suositeltuihin toimenpiteisiin, se ei välttämättä suojaa kunnolla. Tuote ei ole henkilökohtaisten suojavaarusteiden (PPE) asetuksen eikä eurooppalaisen standardin EN 149 mukainen. Linkki ilmoitukseen: [Safety Gate: the EU rapid alert system for dangerous non-food products](#)

A12/03063/24

Putoamissuojain, Zhongyu QYC-03. Tuotteesta puuttuu energianvaimennin, karabiinit eivät sovi, punottu köyden sormustimet ovat liian löysät ja helposti irrotettavissa, karabiinit katkeavat helposti. Tämän vuoksi käyttäjä voi kaatuessaan saada vakavia vammoja. Tuote ei täytä henkilökohtaisia suojavaarusteita (PPE) koskevaa asetusta eikä eurooppalaisia standardeja EN 354, EN 361, EN 362 ja EN 363. Linkki ilmoitukseen: [Safety Gate: the EU rapid alert system for dangerous non-food products](#)

Postiosoite
Postadress
Postal Address
Sosiaali- ja terveysministeriö

Käyntiosoite
Besöksadress
Office

Puhelin
Telefon
Telephone

Faksi
Fax
Fax

s-posti, internet
e-post, internet
e-mail, internet

PL 33
00023 Valtioneuvosto

Meritullinkatu 8
Helsinki

0295 16001
+358 295 16001

02951 63415
+358 2951 63415

kirjaamo.stm@gov.fi
stm.fi

A12/03142/24

Ruuvikompressori, FWm703202 WNLJBY-20B. Muuntajan suojapiirin puuttumisen ja kompressorin moottorin virheellisen rakenteen vuoksi käyttäjä voi saada sähköiskun. Pääilmalukkoa ei ole, ja tekniset asiakirjat ja kytkentäkaaviot, jotka mahdollistavat turvallisen käsittelyn huollon aikana, puuttuvat, mikä lisää loukkaantumiseriskiä. Tuote ei täytä konedirektiivin eikä eurooppalaisten standardien EN 1012-1, EN ISO 12100, EN ISO 60204-1, EN ISO 4414 vaatimuksia. Linkki ilmoitukseen: [Safety Gate: the EU rapid alert system for dangerous non-food products](#)

A12/03312/24

Hiukkasilta suojaava suodattava puolinaamari, CTC CTPL-0029. Maskin kokonaissuodatuskapasiteetti on riittämätön (mittausarvot jopa 90,7 %). Tästä syystä tuote ei täytä terveys- ja turvallisuusvaatimuksia. Näin ollen, vaikka se yhdistettäisiin muihin suositeltuihin toimenpiteisiin, se ei välttämättä suojaa kunnolla. Lisäksi suodatusmateriaalin fyysinen vastus on liian korkea (mittausarvot jopa 3,2 mbar) ja estää käyttäjää hengittämästä kunnolla, mikä aiheuttaa käyttäjän tukehtumisvaaran. Tuote ei ole henkilökohtaisten suojavarusteiden (PPE) asetuksen eikä eurooppalaisen standardin EN 149 mukainen. Linkki ilmoitukseen: [Safety Gate: the EU rapid alert system for dangerous non-food products](#)

2024/411/AT

Valmistajan Komptech GmbH ilmoitus liittyen hakkureiden AXTOR 4510 and 6210 hinauspuomin pulttien mahdolliseen rikkoutumisvaaraan. Osana laadunvarmistustoimenpiteistä, Komptech havaitsi, että vetosilmukan kiinnityksen ruuveissa on väärä lujuusluokka. Komptech ei kuitenkaan oleta, että väärän lujuusluokan ruuveja olisi koneissa. Oikea lujuusluokka on (kuusioruuvi M16x55, DIN912, lujuusluokka 10.9, kiilalukko aluslevy 'NORD-LOCK' NL16). Siitä huolimatta se ei voida täysin varmuudella sulkea pois, että joissakin tapauksissa on käytetty väärä ruuveja. Jos Komptechin odotusten vastaisesti asennetaan väärän lujuusluokan ruuvit yksittäisissä tapauksissa tämä voi pahimmassa tapauksessa johtaa siihen, että ruuvit rikkoutuvat ajon aikana suuria kuormia ja siten perävaunun katkeamista. Siksi Komptech pyytää asiakkaita tarkistamaan kuusiokoloruuvien lujuusluokan vetosilmukan pulteista.

2024/557/FR

3M:n itsestään palautuvaa turvaköyttä koskeva valmistajan tekemä ilmoitus. 3M on tunnistanut ikääntymisvaikutuksen, joka voi vaikuttaa 3M DBI-SALA®:n suorituskykyyn ja on valmistettu tammikuusta 2022 alkaen lokakuuhun 2024 asti. Lisäksi kaikki laitteet, jotka on korjannut 3M tai valtuutettu huoltokeskus tänä aikana. Testeissä 3M on havainnut, että putoamisen yhteydessä nämä laitteet eivät välttämättä lukkiudu kuten on suunniteltu ja siten työntekijä voi altistua vakavalle hengen ja terveyden menettämisen vaaralle.

Asiantuntija Mika Piirainen

Jakelu tiimeri
tyosuojelu.fi